

Ísafjarðarbær

Hafnarstræti 1
400 Ísafjörður

Sauðárkrókur, 1. október 2021

202109191

6.5

SA

Efni: Úttekt á Slökkviliði Ísafjarðarbæjar 2021

 
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS) tryggir samræmingu eldvarnareftirlits og slökkvistarfs um land allt. Í því skyni skal stofnunin gera sjálfstæðar athuganir og úttektir með því að leiðbeina sveitarstjórnnum um þær kröfur sem gerðar eru til eldvarnaeftirlits og starfsemi slökkviliða samkvæmt 6. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000.

 
HMS framkvæmdi úttekt á Slökkviliði Ísafjarðarbæjar þann 8. september 2021. Markmiðið var að staðreyna hvort framkvæmd starfs slökkviliðsins væri í samræmi við lög um brunavarnir, reglugerðum settum á grundvelli þeirra og brunavarnaáætlun sveitarfélagsins og koma á framfæri leiðbeiningum til sveitarstjórnarinnar um það sem betur mætti fara eftir því sem við á.

Til samræmis við áskilnað í 6. gr. laga um brunavarnir var leitað umsagnar slökkviliðsstjóra við úttektina og við niðurstöður hennar var tekið tillit til fenginna athugasemda hans. Hjálagð fylgir niðurstaða og leiðbeining um þau atriði sem þarfnast úrbóta. Þá leggur HMS til við sveitarstjórn að ráðist verði í nauðsynlegar úrbætur og er þess óskað að HMS berist svar berist frá sveitarstjórn með áætlun um úrbætur við athugasemdum stofnunarinnar.

Telji HMS að sveitarstjórn sinni ekki skyldu sinni samkvæmt lögum um brunavarnir eða reglugerðum settum samkvæmt þeim ber stofnuninni að undangenginni viðvörðun til sveitarstjórnar að tilkynna það til ráðuneytis, sbr. 33. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000.

Virðingarfyllst,
f.h. Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar


Þorlákur Snær Helgason,
sérfræðingur á brunavarnasviði


Stefán Arnason,
sérfræðingur á brunavarnasviði

Afrit sent til slökkviliðsstjóra

Hér fyrir neðan eru samandregnar þær athugasemdir sem gerðar voru við úttektina. Litakóði í mati gefur til kynna alvarleika athugasemda að mati sérfræðinga HMS.

- Lítið frávik
- Þarfnast úrbóta
- Ekki í lagi

Athugasemdir vegna húsnæðis:

Atriði	Mat	Lýsing
Aðstaða til að geyma hlífðarfatnað	Þarfnast úrbóta	Geymsla á hlífðarfötum er í opnum hólfum á öllum stöðvum. Ákjósanlegt væri að setja upp lokaða skápa eða aðskilja búningsaðstöðu og bílasal til að koma í veg fyrir að koltvísýringmengun berist í fatnaðinn. (sjá myndir 1, 2, 3 og 4)
Aðstaða til að þrifa hlífðarfatnað og annan búnað slökkviliðs	Þarfnast úrbóta	Takmörkuð aðstaða er til að þrifa hlífðarfatnað og búnað á starfstöðvum slökkviliðs.
Aðstaða til að þrifa mannskap	Þarfnast útbóta	Engin aðstaða er til að þrifa mannskap eftir útköll á starfsstöðvum slökkviliðs á Suðureyri, Flateyri og Þingeyri. Aðstaðan á starfstöð á Ísafirði er lítil. Ákjósanlegast er að hafa sturtu aðstöðu á slökkvistöð. (Sjá mynd 5)
Plássþörf slökkvistöðvar sbr. leiðbeiningum 6.086	Ekki í lagi	Slökkvistöðvar þurfa að uppfylla kröfur um kaffistofur, snyrtingar og böð. Slökkvistöðvar á Suðureyri og Þingeyri uppfylla ekki þær kröfur þar sem hvorki starfsmannaaðstaða, né snyrting er til staðar. Gera þarf ráð fyrir a.m.k. 1,5 m vinnusvæði kringum slökkvibíl. Slökkvistöðvar á Ísafirði og Þingeyri uppfylla ekki þær kröfur. (Sjá myndir 6, 7 og 8)

Athugasemdir vegna reksturs slökkviliðs

Atriði	Mat	Lýsing
Uppfyllir sveitastjórn kröfur varðandi starfsemi slökkviliðsins	Þarfnast úrbóta	Greiða ekki fyrir stjórnendavaktir. Slökkviliðið er á vegum sveitarfélagsins og sveitarfélaginu er skylt að sjá um að starfsemi slökkviliðs fullnægi kröfum samkvæmt lögum um brunavarnir nr.75/2000
Eru til samstarfssamningar við nágrenna slökkvilið, sbr. 6. gr. reglugerðar nr. 747/2018	Þarfnast úrbóta	Ekki hafa verið gerðir skriflegir samstarfssamningar við nágrenna slökkvilið Vesturbyggðar og Bolungarvíkur líkt og kveðið er á um í reglugerð.
Er slökkviliðsstjóri eða staðgengill hans ávallt á vakt/bakvatkt	Þarfnast úrbóta	Slökkviliðsstjóri eða staðgengill er á vakt eða bakvakt eftir samvisekusemi en fá ekki greiðslu fyrir slíkt.
Hefur framkvæmdaráætlun staðist í samræmi við samþykktu og gildandi brunavarnaáætlun	Þarfnast úrbóta	Framkvæmdaráætlun hefur ekki staðist. Ekki hefur verið farið í endurbætur á húsnæði og kaup á þjónustubifreiðum hefur frestast
Mannaafliþörf slökkviliðs	Lítið frávik	Fjölga þyrfti í útkallsliði. Eru 46 í dag en þyrftu að vera 58-60
Er haldin skrá yfir reykkaðanir	Lítið frávik	Skráning á reykköfun þyrfti að vera skilvirkari.
Er til neyðaráætlun um hvernig bregðast skuli við slysum og öðrum hugsanlegum neyðaratvikum við reykköfun, sbr. 20. gr. reglugerðar nr. 1088/2013	Þarfnast úrbóta	Áætlunin er ekki til á blaði og því ekki aðgengileg.

Athugasemdir vegna þjálfunar mannskaps:

Atriði	Mat	Lýsing
Þjálfun mannskaps	þarfnast úrbóta	Efla þyrfti æfingar slökkviliðs til að uppfylla kröfur um 25 klst í æfingar vegna reykköfunar, sbr reglugerð.

Athugasemdir vegna persónulegra hlífðarfata og búnaðar:

Atriði	Mat	Lýsing
Ástand hlífðarfatnaðar	þarfnast úrbóta	Hjálmar slökkviliðs og stígvél þarfnast endurnýjunar.
Er til viðkenndur undirfatnaður fyrir slökkviliðsmenn sem er úr efnum sem ekki bráðna við hita	þarfnast úrbóta	Slökkviliðsmönnum er ekki úthlutað viðeigandi undirfatnaði til að klæðast undir eldgöllum.
Eiturefnagallar slökkviliðs	Ekki í lagi	Slökkviliðið hefur úrelta eiturefnagalla til umráða. Yfirfara þyrfti gallana og þrýstiprófa til að kanna hvort þeir séu öryggir til notkunar.

Athugasemdir vegna eldvarnareftirlits:

Atriði	Mat	Lýsing
Fær slökkviliðsstjóri tilkynningu um umfangsmikla geymslu á eitraðri og ætandi vöru, eldnærandi efnum, gasi undir þrýstingi o.þ.h. Sem við eldsvoða getur haft í för með sér sérstaka hættu	þarfnast úrbóta	Vantar frekari upplýsingar. T.d. vegna umfangsmikillar starfssemi í sveitarfélaginu. Svo sem færanlegar malbikunarstöðvar og svo framvegis. Sveitarfélag skal upplýsa byggingaraðila og aðra stórtæka verktaka um tilkynningaskyldu þeirra, gagnvart slökkviliðsstjóra, í sambandi við umfangsmikla geymslu á hættulegum og/eða eldnærandi efnum sem kann að fylgja starfsemi þeirra.

Athugasemdir vegna ökutækja:

Atriði	Mat	Lýsing
Aldur bifreiðar	Ekki í lagi	Aldur bifreiða slökkviliðs er ekki í samræmi við leiðbeiningar um lágmarksbúnað, afskriftir og úreldingu búnaðar slökkviliða. Dælubifreið á Suðureyri er af árgerð 1995, dælubifreið á Þingeyri er af árgerð 1980, tankbifreið á Ísafirði er af árgerð 1999 og körfubifreið er af árgerð 1981 (sjá myndir 9, 10, 11 og 12)



Mynd 1 Ísafjörður



Mynd 2 Suðureyri



Mynd 3 Flateyri



Mynd 4 Þingeyri



Mynd 5 Ísafjörður



Mynd 6 Ísafjörður



Mynd 7 Suðureyri



Mynd 8 Þingeyri



Mynd 9 Suðureyri



Mynd 10 Þingeyri



Mynd 11 Ísafjörður



Mynd 12 Ísafjörður